

工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 S 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他

工事住所 福岡市 東区 西戸崎

工 期 着 手 平成 年 月 日

竣 工 平成 年 月 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



外観



外観



外観



外観



外観






屋根

この素材はセメント:アスベスト(又は[°]ル[°]繊維)が85:15で作られています。

表面の塗装が新築当時はアクリル塗装を焼き付けており、7年ぐらい経過すると表面の防水効果が低下し、だんだん反りや割れが生じてきます。

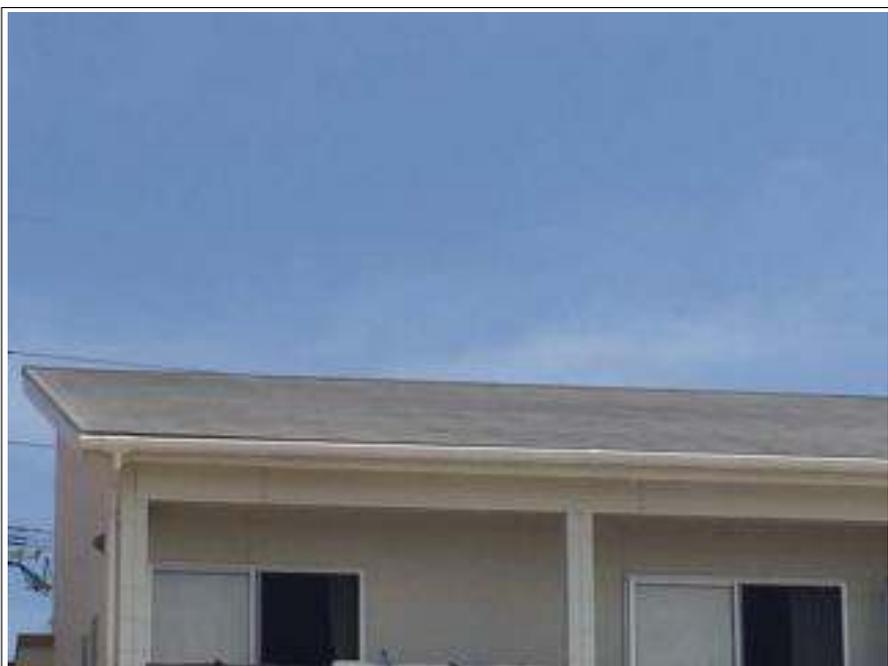

屋根

劣化し割れや反りがひどくなり葺き替えとなると、アスベストが入っている場合、処分費がかなりかかりますので、早めの塗装と維持をお勧めをします。



屋根

同上



 
屋根

同上



板金部

板金部の釘の浮きが見られます。
この部分は釘を打ち入れて、塗装を
おこないます。






破風

経年劣化しています。


劣化すると腐食、お住まいの痛みにつながりますので、下塗り・上塗りをおこないます。

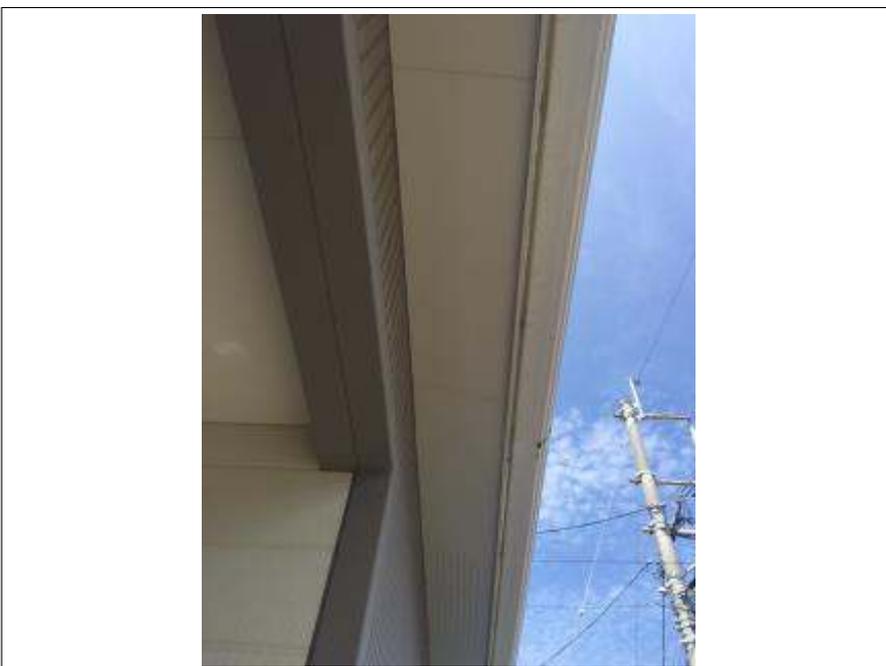

軒天

経年劣化しております。

この部分は通気性の良い軒天専用の塗装をしていきます。

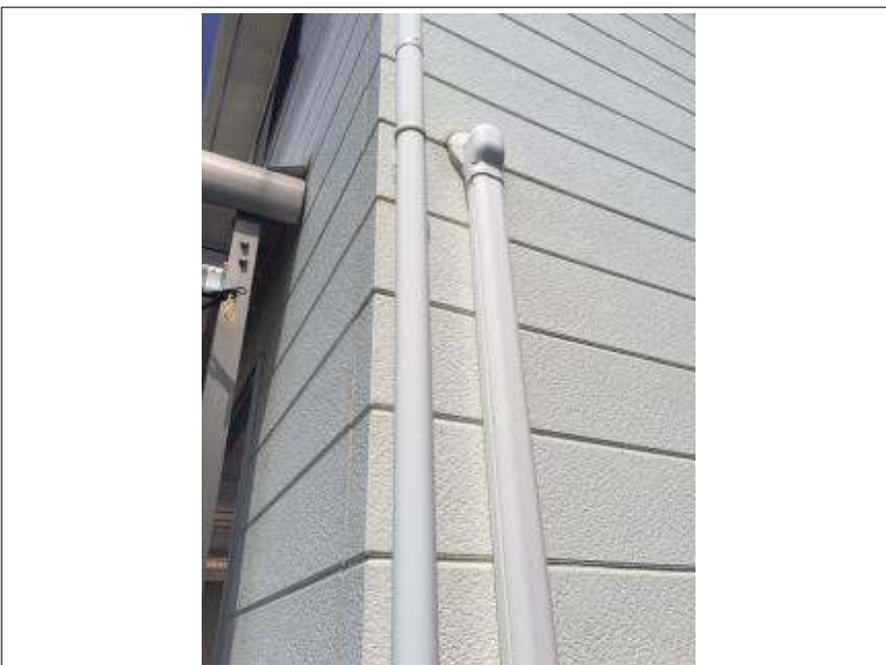

樋・ダクトカバー

こちらは塩ビ素材になります。

劣化すると割れが生じたりすることがありますので、塩ビ専用の下塗りをおこない塗装をしていきます。



チョーキング現象

紫外線などにより塗膜の表面が劣化し、チョークの粉状のような状態になっています。


この状態になると表面から水や湿気を吸い込んでしまい、外壁や中の躯体の痛みにつながりますので、早めの塗装をお勧めします。

シーリング劣化部

全体的に見られます。

この部分から雨水や湿気、炭酸ガス等が直接侵入し躯体・ボードの痛みや建物の寿命につながります。

※ 両端が密着していますので打増しも可能ですが、今回は打替えて御提案させていただきます。

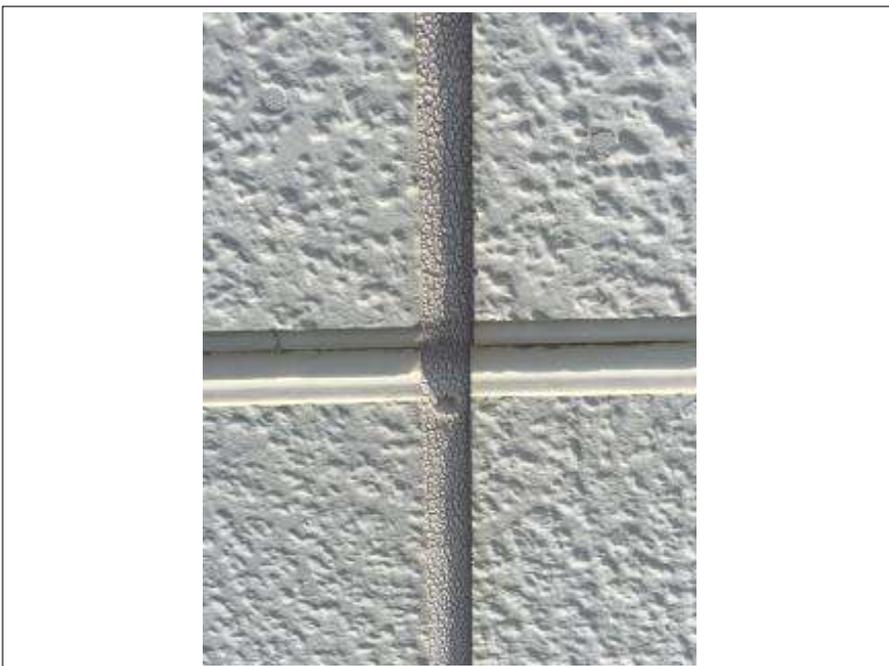



サッシ廻りシーリング 劣化部

見落としがちですが、サッシ廻りも劣化している部分がありますので、劣化している部分は打ち増しをおこない塗装をしていきます。

作成者：戸高勇樹

劣化診断士

認定番号：13100230

